

## 配線・取付説明書


この度は【LEDテールランプ(ランドクルーザープラド J150/151W)】をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございました。  
正しく安全にお取り付けいただく為に、事前に以下文書をよくお読みください。

## ●安全にご使用頂く為に(取付・ご使用の前に必ずお読みください)

- 本製品は純正部品ではありません。
- 本製品はランドクルーザープラド(J150/151W)専用です。  
該当車以外には使用しないでください。
- 取付前に点灯確認を行い、問題無く動作することを確認してください。
- 車体配線の電流値をテスターで確認し、確実に動作する箇所に接続してください。
- 配線色は入荷時期により異なる場合があります。
- 施工時はショートなどの事故が起らないように細心の注意を払い  
慎重に作業してください。
- ご不明な点はお近くの専門店様にご相談ください。


## ●商品構成

\*前・中期型に装着の場合、付属品は使用しません

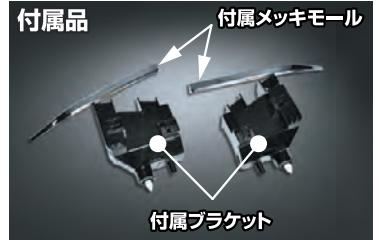

## ●取付手順

\*純正テールランプの取外方法や取り外しに関するご不明な点などございましたら各ディーラー様にお問い合わせください

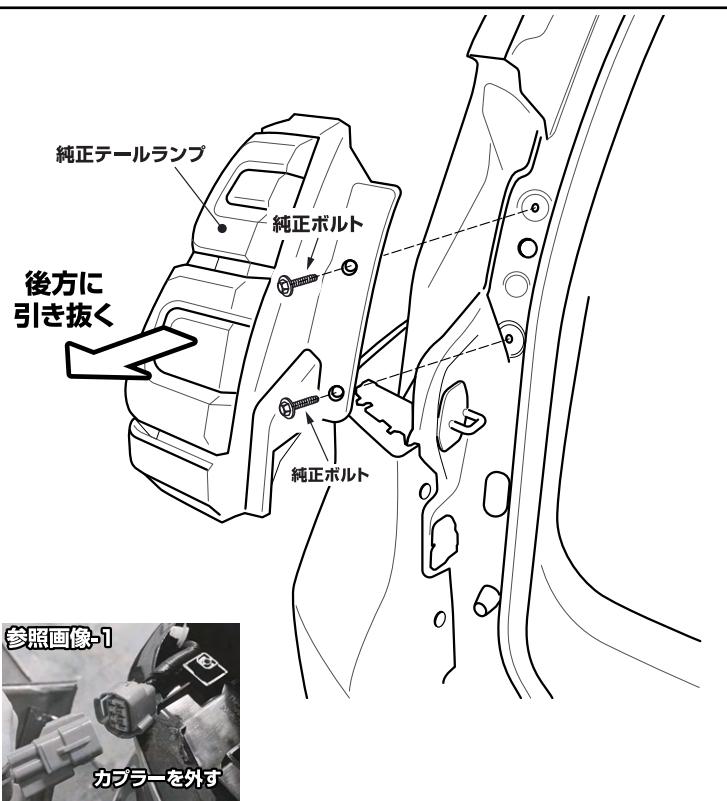

## 1 純正テールランプの取り外し

テールランプを固定しているボルトを外し、テールランプ本体を後方に引き抜く様に外します。(※配線で繋がっているので引つ張りすぎないように注意してください)  
純正テールランプと繋がっているカプラーを外します。(参考画像-1)

## 2 本製品テールランプの結線及び点灯チャック

本製品テールランプと車両側青色カバーを結線します。  
結線後、正常に点灯することを確認してください。問題がなければ取り外した逆の手順で、純正ボルトを用いて、元の状態に戻してください。

## 【後期型に装着する場合】

後期型(2017.9~)に装着する際、下記の作業内容が追加となります

## ■リアバンパー内にあるブラケットを付属のブラケットに交換します

- リアバンパーにあるクリップを取り外します。(参考画像-2)
- リアバンパーを軽く車両から離す様に力を加えるとクリアランス(隙間)が生じるのでクリアランスを利用してブラケットは後方に引き抜く様に取り外してください。(参考画像-3)

※ブラケットを取り外す際、過度な力を加えるとバンパーを破損する恐れがございます。  
作業の際、適度な力で作業を行ってください。

- 付属のブラケットを外した逆の手順で取り付けます。(参考画像-4)

※取り付けるブラケットの適合(運転席側・助手席側)を確認の上、取り付けてください。



## ■付属のメッキモールを貼り付けます

- 本製品とリアバンパーとの間に生まれる隙間に付属のメッキモールを貼りつけます。(参考画像-5/6)
- 装着前には必ず仮合わせを行い、取付位置を確認した上で取付作業を行ってください。
- 貼付面及びその周辺の汚れ・ホコリ・ワックスなどの油分をきれいに拭き取ってください。
- 本製品裏面にある両面テープのリケイ紙を剥がし、取付面に貼り付けます。  
※粘着力が低下、及び本製品を剥がす際、変形する恐れがありますので、貼り直しへできません。慎重に作業を行ってください。
- 本製品の粘着力は貼付後、約24時間で安定します。それまでは、強い力を加えたり水を掛けたりしないでください。



## ●警告・注意

- お客様ご本人又は第三者が、この本製品の誤った使用や、その使用中に生じた故障  
その他の不具合によって受けられた損害について弊社は一切その責任を負いかねます。
- 本製品は改造自動車に適合するものではありません。改造自動車に装着する場合は、法令で定められ  
改造申請などの届け出をし、検査合格後にご使用ください。
- 本製品に改造などを加え、指定車両以外の自動車に取り付けて発生する不具合・自動車の損傷につきまして  
弊社一切その責任を負いかねます。
- 本製品は、改良の為、予告なく変更する場合があります。
- 本製品の取り付け、取り外し、使用時における事故・破損・損害などにつきまして、弊社一切の責任・保障を  
負いかねます。
- 本製品を第三者へ譲渡する場合は、必ず本書も一緒にお渡しください。
- 販売店様がお取付けされた場合は、必ず本書をお客様にお渡しください。
- 本製品の取り付け、ご使用は自己責任にてお願い致します。
- 取付後の返品、交換には応じられません。また如何なる場合も施工などの費用請求には応じられません。
- 製品に不備がない場合の事故や損害に関しては弊社では責任を負いません。

\*返品に際して生じる工賃や車両の損害などはいかなる場合も保証いたしかねます。 \*返品に際して生じる送料と返金に際して生じる手数料は、お客様負担とさせていただきます。

## 【ランプ内部にくもりが発生した場合】

くもりが発生する原因につきまして下記内容をご理解の上で対応を宜しくお願ひ致します  
●原因1  
装着してから数日～数週間の間、くもり現象が発生する場合がございます。  
ランプ内の水分が一定程度蒸発した後、くもり現象が無くなります。

- 原因2  
急激な温度差がある場合、くもり現象が発生する場合がございます。  
外気温が低い状況でライトを点灯した場合、ランプ温度が急激に上昇しランプ内の  
水分がくもりを発生させます。また、ランプ使用後、ランプ内部にある蒸れた空気と  
温度の低い空気が接触することで、湿気が急速に冷やされ、結露が発生する場合が  
ございます。

\*本製品装着後、約1ヶ月程度様子を見ていただきますよう、宜しくお願ひ致します。